

Montageanleitung NewLine MMCpro 6P

Instruction de montage NewLine MMCpro 6P

Assembly instructions NewLine MMCpro 6P


Anschluss Montage Connection



408-5860 408-5860.FLF
MMCpro 6P-Buchse
408-5860 -> Panels, Dosen: UP, AP...
408-5860.FLF -> nur für FLF

Prise MMCpro 6P
408-5860 -> Panneaux, Prises: UP, AP...
408-5860.FLF -> seulement pour FLF


Connector MMCpro 6P
408-5860 -> Panels, sockets: UP, AP...
408-5860.FLF -> only for FLF

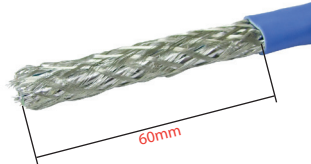

Kabel, 60mm abmanteln, Geflecht nach hinten schieben.

Câble Multimedia, dénuder la gaine extérieure sur 60mm.


Strip the outer sheath 60mm, pull back the copper braid.

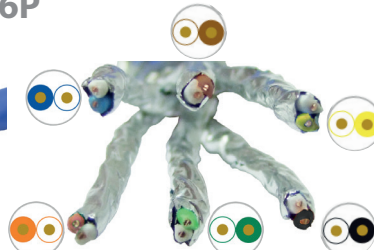

Wenn nötig auskreuzen!

Croiser les paires si nécessaire!

Cross the pairs if necessary

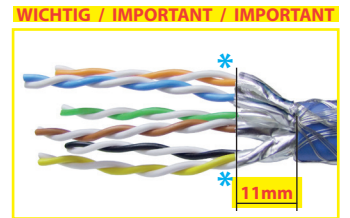

Folien bis auf 11mm kürzen
(äußere Paare 14mm).


WICHTIG: ohne Folien -> schlechte NEXT-Werte

Couper les écrans à 11mm
(couples extérieur 14mm).

IMPORTANT: sans écrans -> mauvais valeurs NEXT

Strip the alu-foils up to 11mm
(pairs external 14mm).


IMPORTANT: without foils -> bad NEXT-values

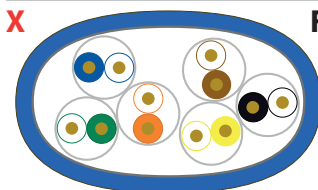

vor dem Auskreuzen!

avant croisement!

before crossing!

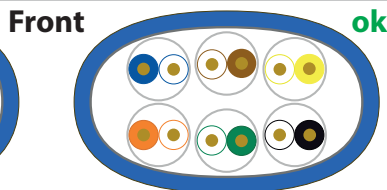

Front

nach dem Auskreuzen!


après croisement!

after crossing!

Aderpaare auskreuzen

Croiser le câble


Cross the pairs

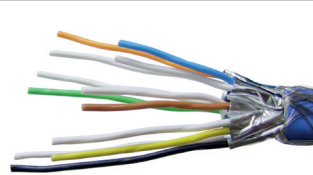

Paare aufdrehen und Adern strecken, wie links anordnen, gestuft zurückschneiden und gemäss Farbencode in die Montagehilfe einfahren.

ouvrir les paires et lisser les fils, comme à gauche, couper les paires en cascade et introduire les paires dans l'aide montage


Open pairs and arrange conductors, place them as shown left, cut to different length and introduce into assembly tool as shown.

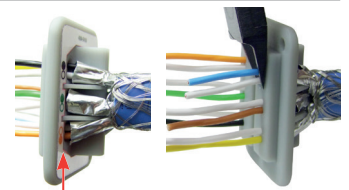

Folie bündig zur Montagehilfe Adern bündig abschneiden

Feuille jusqu'à l'aide montage Couper les fils à fleur avec une pince sans biseau


End of foils until the assembly tool Cut flush the conductors with a flat side cutter

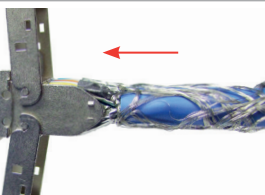

Kabel gerade (ohne verkanten) in Buchse einfahren, Adern in die Kerben eindrücken

Insérer le câble droit (pas torsion), insérer les fils dans les encoches correspondantes

Align cable straight (without twist) into the connector, push conductors into the notches

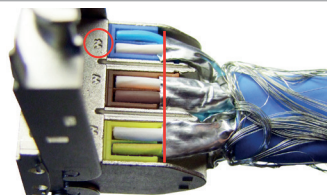

Sichtkontrolle der Adern weiße Adern in Kerben mit w=weiss

Wichtig: Folie bis zur roten Linie

Contrôler la position des conducteurs fils blanc dans les encoches w=blanc

Important: Feuille jusqu'à ligne rouge

Visual inspection of the conductors white conductor into notches with w=white

Important: Foil until red line




click

Deckel zusammendrücken, mit Parallelverpresszange (409-5421) bis zum Einrasten verpressen

Fermer les couvercles, pour montage final utiliser la pince plate (409-5421) jusqu'au dé clic

Press both lids, use the pliers wrench (409-5421) for final assembling until click

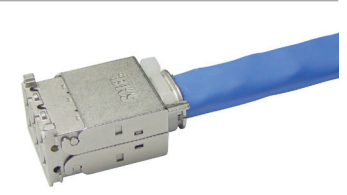


Kabelbinder befestigen und Schirmgeflecht zurückschneiden

Attacher la languette plastique et couper la tresse

Fasten cable tie and cut down copper braid


Einbau Installation Installation

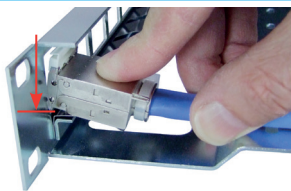

Buchse in die Öffnung einfahren, nach unten drücken und ...

Rétracter prise dans le trou, appuyez et ...

Retract jack into the hole, press down and ...

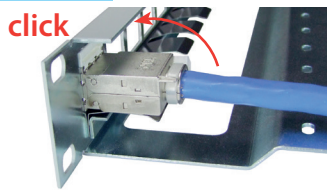

click

... oben einrasten.

... encliquer en haut.


... lock up.



Verriegelung von vorne montieren

Monter verrouillage, avant

Install lock from the front

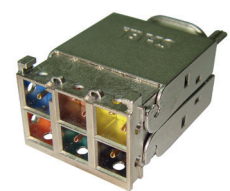


Einbau im FLF: ohne weißen Beschriftungsblock

Installation dans FLF: sans bloc de lettrage blanc

Installation in FLF: without white lettering block


Öffnen Ouvrir Open

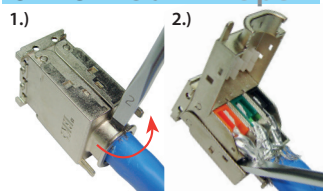

Öffnen mit einem N° 2 Schraubenzieher

Ouvrir avec tournevis N° 2

Open with a screwdriver N° 2



Wichtig / Important / Important!

Buchse im Panel / Dose beschriften (blau oben links)

Étiquetter Prise en pan. / inst. (bleu en haut à gauche)

Label connector in panel / socket (blue top left)