


Montageanleitung NewLine RJpro D

Instruction de montage NewLine RJpro D


Assembly instructions NewLine RJpro D

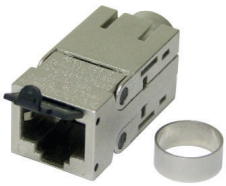

RJpro D (Draht): 408-5793D, Kat. 6A

RJpro D: 408-5793D, Kat. 6A

RJpro D: 408-5793D, Kat. 6A

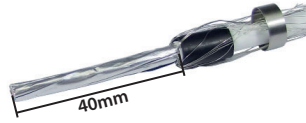

Abmanteln, ca. 40mm
Schirm nach hinten legen
Ring auf das Kabel schieben
Dénuder la gaine extérieure, env. 40mm
Tirer la tresse en arrière
Poser l'anneau sur le câble
Strip the outer sheath, approx. 40mm
Pull back the copper braid
Place the ring on the cable

Folien bis auf ca. 4mm entfernen

Couper les feuilles d'aluminium à 4mm de la gaine

Strip the alu-foils up to 4mm from the outer sheet



Paare aufdrehen, Adern strecken und wie oben anordnen
*** Wenn nötig auskreuzen**
Dé-tresser les paires, lisser les fils et aligner comme sur l'image
*** Si nécessaire - croiser le câble**
Open the pairs, arrange the conductors and place them as shown up
*** If necessary, cross the cable**



vor dem Auskreuzen!
*** Aderpaar wie folgt auskreuzen: orange mit grün und blau mit braun**

avant croisement!
*** croiser le câble comme suit: orange avec vert et bleu avec brun**

before crossing!
*** Cross the pairs as follows: orange with green and blue with brown**

après croisement!

after crossing!



Adernpaare gestuft zurückschneiden, Kabel in die Montagehilfe (409-5415) einfahren; (Kabel zentrisch zum Kreuz in die Montagehilfe einfahren)

Couper les paires en échelles avant de les insérer dans l'aide assemblage (409-5415); (coeur du câble au centre de l'aide assemblage)


Cut back pairs graded, insert cable into assembly tool (409-5415) (Place the cable central into the assembly tool)



Adern mit watenfreiem Seitenschneider zurückschneiden

Couper les fils avec pince tranchant sans biseau


Cut the conductors with flat side cutter

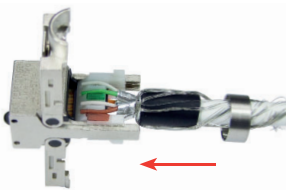

Kabel zentrisch in Buchse einfahren, Adern in die farblich markierten Kerpen eindrücken

Insérer le câble centré, insérer les fils dans les encoches colorées correspondantes

Insert cable centric into connector, put the conductors into the coloured notches

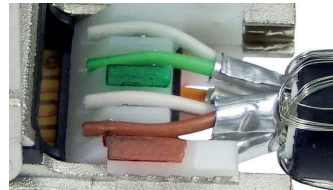

Sichtkontrolle der Adern

Contrôler la position des conducteurs

Visual inspection of the conductors



Beide Deckel gleichzeitig bis zum Einrasten zusammendrücken

Fermer les couvercles en même temps


Press both lids and snap together



Zur Montageerleichterung mit Parallelverpresszange (409-5421) verpressen.

Pour faciliter le montage final utiliser la pince plate (409-5421).

Use the pliers wrench (409-5421) for easier final assembling.

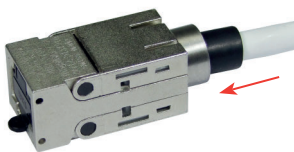

Ring nach vorne schieben. Ring vergessen? Mit Kabelbinder befestigen. Schirmgeflecht zurückschneiden
Pousser l'anneau en avant. Anneau oublié? Fixer avec attache câbles. Couper la tresse

Push ring on connector. Ring forgotten? Fit with cable ties. Cut down copper braid



Integrierter Staubschutz Für den Einbau in Dosen muss der Staubschutz entfernt werden.

Anti-poussière intégré Pour le montage dans des kits, retirer l'anti-poussière.


Integrated dust protection For installation in sockets the dust protection must be removed.

Wichtig ! Important ! Important !

Buchse im Panel und Dose beschriften
Étiquetter Prise en panneau et installation
Label connector in panel and socket




Einbau der RJpro-Buchse
Panel: Verriegelung unten
Dose: Verriegelung oben
Montage de la prise RJpro
Panneau: Verrouillage en bas
Kit: Verrouillage en haut
RJpro-connector installation
Panel: Bolting device down
Socket: Bolting device up

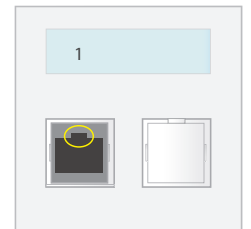

NVP + Artikel + BKS-Nr / DP + Article + Réf. BKS / SV + product + No. BKS:

Buchse / prise / connector:	NewLine RJproD	408-5793D
Kabel / câble / cable:	0,78 NewLine 900	501-13131h
Kabel / câble / cable:	0,78 NewLine 726	501-13082h

Montagehilfe / l'aide assemblage / assembly tool	409-5415
Seitenschneider watenfrei / pince tranchant sans biseau / flat side cutter	409-7470
Öffnungswerkzeug / Outil de démontage / Opening tool	409-5414
Parallelverpresszange / Pince plate / Pliers wrench	409-5421

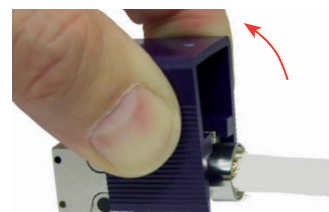

öffnen der Buchse:
Das Werkzeug (409-5414) zusammendrücken bis der Deckel offen ist
ouvrir la prise:
Serrer l'outil (409-5414) jusqu'à l'ouverture complète du couvercle
open the connector:
Push the opening tool (409-5414) together until lid is open